

12 钢筋电渣压力焊施工工艺标准

12.1 总 则

12.1.1 适用范围

本工艺适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径 14 ~ 40mm 的 HPB235 ~ HRB400 级(~ 级)竖向或斜向(倾斜度 4:1 范围内)钢筋的连接。

12.1.2 编制参考标准及规范

- (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GH 50300—2001)；
- (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)；
- (3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18—2003)。

12.2 术 语

钢筋电渣压力焊：

将钢筋安装成竖向对接形式，利用焊接电流通过两钢筋端面间隙，在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程，产生电弧热和电阻热，熔化钢筋并加压完成的一种压焊方法。

12.3 基本规定

在每批钢筋正式焊接之前，应进行现场条件下的焊接性能试验，合格后方可正式生产。电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。电渣压力焊接头拉伸试验结果，3 个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

12.4 施工准备

12.4.1 技术准备

编写焊接工艺，通过焊接试验选定焊接参数，对焊工进行技术、安全交底。

12.4.2 材料要求

(1) 钢筋

钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单，其化学成分应满足焊接要求，并应有可焊性试验。

(2) 焊剂

1) 焊剂的性能应符合 GB 5293 碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为 HJ 401，常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。

2) 焊剂应存放在干燥的库房内，防止受潮。如受潮，使用前须经 250～300℃ 烘焙 2h。

3) 使用中回收的焊剂，应除去熔渣和杂物，并应与新焊剂混合均匀后使用。

4) 焊剂应有出厂合格证。

12.4.3 主要机具

(1) 手工电渣压力焊设备包括：焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。

(2) 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括：焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机等。

(3) 焊接电源：钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高 (TSV 以上)的交流或直流焊接电源。(一般 32mm 直径及以下的钢筋焊接时，可采用容量为 600A 的焊接电源；32mm 直径及以上的钢筋焊接时，应采用容量为 100A 的焊接电源)。当焊机容量较小时，也可以采用较小容量的同型号，同性能的两台焊机并联使用。

12.4.4 作业条件

(1) 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。

(2) 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度，在最大允许荷载下应移动灵活，操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应，不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全，以便操作者准备掌握各项焊接参数。

(3) 电源应符合要求。当电源电压下降大于 5%，则不宜进行焊接。

(4) 作业场地应有安全防护措施，制订和执行安全技术措施，加强焊工的劳动保护，防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。

(5) 注意接头位置，注意同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。当设计无具体求时应符合在受拉区不宜大于 50%的规定，要调整接头位置后才能施焊。

12.5 材料和质量要点

12.5.1 材料的关键要求

焊剂的性能应符合 GB 5293 碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为 HJ401，常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。焊剂应存放在干燥的库房内，当受潮时，在使用前应经 250 ~ 300 烘焙 2h。使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物，并应与新焊剂混合均匀后使用。

施焊的各种钢筋应有材质证明书或试验报告单。焊剂应有合格证。

12.5.2 技术关键要求

电渣压力焊焊接前应针对不同的直径钢筋确定焊接参数(焊接参数包括焊接电流、电压和通电时间)，不同直径钢筋焊接时，应按较小直径钢筋选择参数，焊接时间可延长。对焊工要进行焊接参数的详细交底。

12.5.3 质量关键要求

电渣压力焊接头不得出现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷，四周焊包应均匀，凸出钢筋表面的高度应大于或等 4mm，钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷，接头处的弯折角不得大 4°，接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的 0.1 倍，且不得大于 2mm，外观检查不合格的接头应切除重焊，或采取补强焊接措施。

12.5.4 职业健康安全关键要求

(1) 焊工操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品，高处作业时系安全带。

(2) 电焊作业现场周围 10m 范围内不得堆放易燃易爆物品。

(3) 操作前应首先检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等，确认安全合格方可作业。


12.5.5 环境关键要求

严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内进行焊接作业。


12.6 施工工艺

12.6.1 工艺流程

(1) 工艺流程：

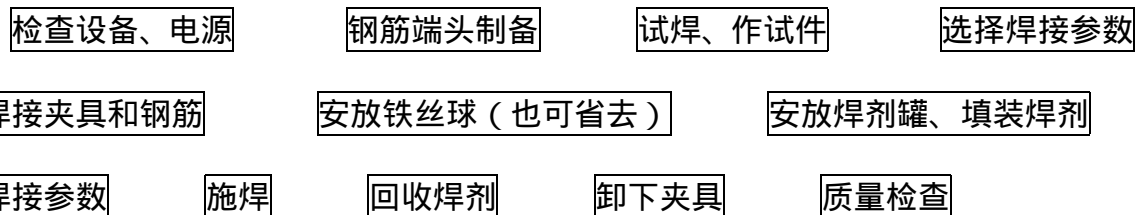

 (2) 电渣压力焊的施焊过程：



12.6.2 操作工艺

(1) 检查设备、电源

确保随时处于正常状态，严禁超负荷工作。

(2) 钢筋端头制备

钢筋安装之前，焊接部位和电极钳口接触的(150mm 区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等应清除干净，钢筋端部若有弯折、扭曲，应予以矫直或切除，但不得用锤击矫直。

(3) 选择焊接参数

钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括：焊接电流、焊接电压和焊接通电时间，参见表 12.6.2。采用 HJ 431 焊剂时，宜符合表 12.6.2 的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时，应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据，通过试验确定。

不同直径钢筋焊接时，上下两钢筋轴线在同一线上。

钢筋电渣压力焊焊接参数

表 12.6.2

钢筋直径(mm)	焊接电流 (A)	焊接电压(V)		焊接通电时间(S)	
		电弧过程 $U_{2.1}$	电渣过程 $U_{2.2}$	电弧过程 t_1	电渣过程 t_2
14	200 ~ 220	35 ~ 45	18 ~ 22	12	3
16	200 ~ 250			14	4
18	250 ~ 300			15	5
20	300 ~ 350			17	5
22	350 ~ 400			18	6
25	400 ~ 450			21	6
28	500 ~ 550			24	6
32	600 ~ 650			27	7

(4) 安装焊接夹具和钢筋

夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置，一般为 $1/2$ 焊剂罐高度偏下 $5 \sim 10\text{mm}$ ，以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。

上钢筋放入夹具钳口后，调准动夹头的起始点，使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态，方可夹紧钢筋。

钢筋一经夹紧，严防晃动，以免上下钢筋错位和夹具变形。

(5) 安放引弧用的钢丝球(也可省去)

安放焊剂罐、填装焊剂。

(6) 试焊、作试件、确定焊接参数

在正式进行钢筋电渣压力焊之前，必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试，以便确定合理的焊接参数。合格后，方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时，应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据，以确保焊接接头质量可靠。

(7) 施焊操作要点

1) 闭合回路、引弧：通过操纵杆或操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接。

2) 电弧过程：引燃电弧后，应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

3) 电渣过程：随后逐渐下送钢筋，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣过程的延时，使钢筋全断面加速熔化。

4) 挤压断电：电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除熔渣和熔化金属，同时切断焊接电源。

5) 接头焊毕，应停歇 $20 \sim 30\text{s}$ 后(在寒冷地区施焊时，停歇时间应适当延长)，才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

(8) 质量检查

在钢筋电渣压力焊的焊接生产中，焊工应认真进行自检，若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷，应切除接头重焊，并查找原因，及时消除。切除接头时，应切除热影响区的钢筋，即离焊缝中心约为 1.1 倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

12.6.3 应注意的质量问题

在钢筋电渣压力焊生产中，应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净；钢筋安装应上下同心；夹具紧固，严防晃动；引弧过程，力求可靠；电弧过程，延时充分；电渣过程，短而稳定；挤压过程，压力适当。若出现异常现象，应参照表 12.6.3 查找原因，

及时清除。

钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施 表 12.6.3

焊接缺陷	措 施
轴线位移	1、矫直钢筋端部 2、正确安装夹具和钢筋 3、避免过大的顶压力 4、及时修理或更化夹具
弯折	1、矫直钢筋端部 2、注意安装和扶持上钢筋 3、避免焊后过快卸夹具 4、修理或更换夹具
咬边	1、减小焊接电流 2、缩短焊接时间 3、住以上钳口的起点和止点，确保上钢筋顶压到位
未焊合	1、增大焊接电流 2、避免焊接时间过短 3、检修夹具，确保上钢筋下送自如
焊包不均	1、钢筋断面力求平整 2、填装焊剂尽力量增加熔化量 3、延长电渣过程试件，适当增加熔化量
烧伤	1、钢筋导带部位除净铁锈 2、尽量家境钢筋
焊包下端	1、彻底封堵焊剂筒的漏孔 2、避免焊后过快回收焊剂

电渣压力焊可在负温条件下进行，但当环境温度低于-20 时，则不宜进行施焊。

雨天，雪天不宜进行施焊，必须施焊时，应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪。

12.7 质量标准

12.7.1 主控项目

(1) 钢筋的牌号和质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。

进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验，符合有关规定后方可焊接。

检验方法：检查出厂质量证明书和试验报告单。

(2) 钢筋的规格，焊接接头的位置，同一区段内有接头钢筋面积的百分比，必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法：观察或尺量检查。

(3) 电渣压力焊接头的质量检验，应分批进行外观检查和力学性能检验，并按下列规定作为一个检验批。

在现浇钢筋混凝土结构中，应以 300 个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中 300 个同牌号钢筋接头作为一批；当不足 300 个接头时，仍应作为一批。每批随机切取 3 个接头做拉伸试验，其结果应符合下列要求：

- 1) 3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度；
- 2) 至少应有 2 个试件断于焊缝之外，并应呈延性断裂；
- 3) 当达到上述 2 项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有 2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或 3 个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有 1 个试件的抗拉强度小于规定值，或 2 个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时，应进行复验。

复验时应切取 6 个试件。复验结果，当仍有 1 个试件的抗拉强度小于规定值，或有 3 个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时，应判定该批接头为不合格品。

检验方法：检查焊接试件试验报告单。

12.7.2 一般项目

钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，结果应符合下列要求：

- (1) 四周焊包，凸出钢筋表面的高度不得小于 4mm。
- (2) 钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷。
- (3) 接头处的弯折角不大于 3° 。
- (4) 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径 0.1 倍，且不得大于 2mm。

检验方法：目测或量测。

12.8 成品保护

接头焊毕，应停歇 20～30s 后才能卸下夹具，以免接头弯折。

12.9 安全环保措施

12.9.1 焊工操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品，高处作业时系安全带。

12.9.2 电焊作业现场周围 10m 范围内不得堆放易燃易爆物品。

12.9.3 操作前应首先检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等，确认安全合格方可作业。

12.9.4 焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。

12.9.5 雨、雪、风力六级以上（含六级）天气不得露天作业。雨雪后应清除积水、积雪后方可作业。

12.9.6 严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内进行焊接作业。

12.10 质量记录

12.10.1 钢筋出厂质量证明文件。

12.10.2 钢筋原材复试报告。

12.10.3 钢筋连接试验报告。